



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C67262491

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	10/04/2025	25034857

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ  
09/06/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE  
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE  
N° D'AGRÉMENT : S006C169  
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV  
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD  
ZI SECTEUR C7  
06700 SAINT LAURENT DU VAR  
Tél : 0492042020

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR  
N° D'AGRÉMENT : 006C1259  
SIGNATURE :


IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays DJ-420-EB (F)	Date d'immatriculation 14/12/2016	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation 04/08/2014
Marque RENAULT	Désignation commerciale CAPTUR	
(1) N° dans la série du type (VIN) VF12REL1E51480840	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT M10RENV401M800	Énergie GO	
Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel		

**Défaillances majeures :**  
4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARD, ARG  
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AVD  
6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement

**Défaillances mineures :**  
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD  
2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal  
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif  
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD  
5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AR  
7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée ARD

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 29/08/2019 : 151814 km / 18/10/2019 : 153592 km / 26/08/2021 : 183181 km / 23/10/2023 : 222068 km / 12/12/2023 : 224940 km

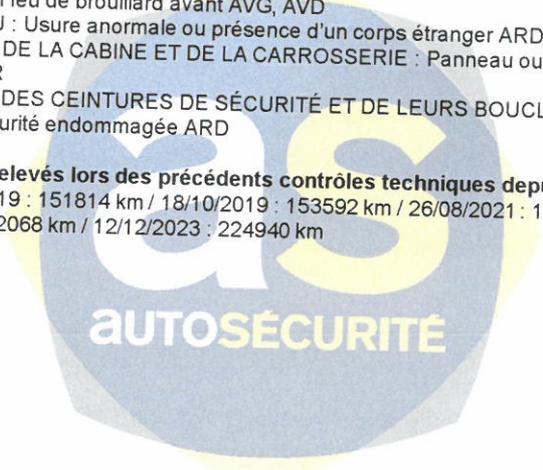

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ  
248089

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE  
PROCÈS-VERBAL N° :  
DATE :  
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+12.0 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	18 %		0 %	
Forces verticales :	862 daN		502 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	321 daN	306 daN	188 daN	183 daN
Déséquilibre (<20%) :		5 %		3 %
Forces de freinage (efficacité) :	321 daN	306 daN	188 daN	183 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	73 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	19 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>				
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C2:<0.1 m-1	C3:<0.1 m-1	C4:<0.1 m-1	Moyenne:<0.1 m-1
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.5 %	-1.2 %		
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %	-4.0 %		